

TARGET

הוראות הפעלה ובטיחות אקדח ריסוס צבע



T10001



T10101

שטל הנדסה בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

08-9428764 ☎, 08-9320202 ☎

www.shatal-israel.co.il

TARGET

היבואן ומעבדות השירות:

שטל הנדסה בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

08-9428764 ☎, 08-9320202 ☎ www.shatal-israel.co.il

דוא"ל: shatal@shatal.com



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
יש להשאיר את התקן הניתוק מרשת החשמל (תקע) נגיש למקרה הצורך.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו. מותר שהמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן.
יש לבדוק את תקינות מפסק המגן לפחות אחת לחודש באמצעות לחיצת הביקורת שלו.
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

אזהרה:

יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה אביזר החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של הכלי עצמו.
אביזר חיתוך / קידוח שבא במגע עם מוליכי מתח "חי" עלול להפוך את חלקי המתכת החשופים של הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

אזהרה: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה.

לקוחות נכבדים,

חברת שטל הנדסה בע"מ מודה לכם על שרכשתם כלי עבודה זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.

שטל הנדסה בע"מ



חשוב לזכור:

עם קבלת המוצר, קראו והתנהלו בהתאם לכל חוקי הבטיחות, והוראות ההפעלה לפני השימוש בו. שמרו מדריך זה אצלכם לעיון בעתיד.

סיכונים שיוריים ⚠

גם כאשר כלי העבודה בשימוש כמתואר לא ניתן להעלים את כל גורמי הסיכון השיוריים. הסכנות המצוינות להלן עשויות לעלות בהקשר למבנה ועיצוב כלי העבודה:



1. נזק לריאות במידה ולא מרכיבים מסיכת אבק יעילה.
2. נזק לשמיעה במידה ולא מרכיבים מגן אוזניים יעיל.
3. פגמים בבריאות הנובעים כתוצאה מפליטת רטט במידה וכלי העבודה החשמלי הינו בשימוש לפרק זמן ארוך או שאין ניהול ותחזוקה נכונים.
4. הרכיבו מגן לעיניים.




נתונים טכניים

מספר פריט:	T10101	T10001
אקדח ריסוס:	מיכל תחתון	מיכל עליון
קוטר דיזה	1.8 מ"מ	1.8 מ"מ
לחץ אוויר מומלץ	3.0 ~ 4.0 בר	3.0 ~ 4.0 בר
רוחב תבנית	180 ~ 250 מ"מ	180 ~ 250 מ"מ
קיבולת צבע:	750 מ"ל	600 מ"ל
צריכת אוויר	4.2~7.1cfm	4.2~7.1cfm

הוראות בטיחות חשובות




1. מכיוון שאדים רעילים המופקים על ידי חומרי ריסוס מסוימים יכולים לייצר הרעלה ונזק חמור לבריאות. הרכיבו תמיד משקפי בטיחות, כפפות ומנשם למניעת סכנה של אדים רעילים, חומר ממס וצביעה בעזרת מרסס צבע שבאים במגע עם העיניים או עם העור שלכם (עיינו באיור 1).
2. לעולם אין לעשות שימוש בחמצן, בחומר בעירה או בכל בקבוק גז אחר בתור מקור הספק אחרת הדבר יגרום לפיצוץ ולפגיעה אישית חמורה. (עיינו באיור 2).

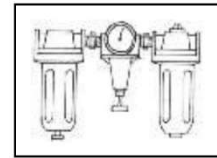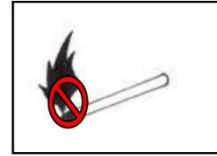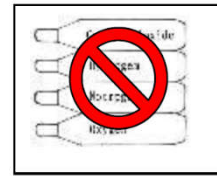


3. נזל וחומר ממס עלולים להתלקח בקלות. השתמשו בהם בתא ריסוס מאוורר היטב והימנעו ממקורות הצתה, כגון עישון, להבות אש פתוחות וסכנת חימום יתר (עיינו באיור 3).
4. נתקו את כלי העבודה מצינור אספקת האוויר טרם ביצוע פעולת תחזוקה בכלי העבודה ובמהלך היעדר הפעלת המוצר, למקרה של עצירת חירום ומניעת הפעלה בלתי מכוונת, מומלץ לעשות שימוש בשסתום כדורי בקרבת האקדח למקור אספקת האוויר. לעולם אין לעשות שימוש בתמיסה פחמן מימן המוגני, אשר יכולה להגיב מבחינה כימית עם חלקי אלומיניום ואבץ ומתאים מבחינה כימית לאלומיניום וחלקי אבץ.
6. לעולם אין לכוון אקדח ריסוס לעצמכם או לאחרים בכל רגע נתון.
7. טרם הפעלת כלי העבודה, וודאו שכל הברגים והמכסים מחוזקים בבטחה למקרה של נזילה.
8. טרם הצביעה, ערכו בדיקה של תנועה חופשית של הדק ופי צינור על מנת להבטיח שכלי העבודה יכול לפעול בצורה תקינה.
9. לעולם אין לבצע שינויים בכלי עבודה זה עבור כל שימוש שהוא. השתמשו רק בחלקים, פיות צינורות ואבזרים המומלצים על ידי היצרנים.
10. במידה ועליכם להבין את החומרים שנוצרו של אקדח הריסוס בצורה מפורטת, אנא צרו קשר ישירות עם היצרן.

- השימוש באקדח הריסוס

- כלי עבודה זה מיועד להפעלה בעזרת אוויר נקי, יבש ודחוס בלחץ מווסת. עיינו בנתונים הטכניים. לחץ גבוה מדי או נמוך מדי אסור.
- בדקו והחליפו חלקים פגומים או שחוקים של כלי העבודה, וודאו שההדק ופי הצינור פועלים כראוי.
- חברו את האקדח למקור אספקת אוויר. יש לחבר היטב ובחוזקה מכסה נזל, מיכל וצינור אוויר עם אקדח הריסוס.
- בזמן צביעה, אחזו באקדח תוך שמירתו במצב אנכי לאזור הריסוס ולאחר מכן הזיזו אותו בצורה מקבילה מספר פעמים, ההדק צריך להיות נעול טרם סיום התנועה. שמרו על מרחק מתאים של 6-8 אינצ'ים בין אקדח הריסוס לאזור הריסוס, בהתאם ללחץ האטומיזציה ולדרישת העבודה. בדיוק כמוצג באיור 5 להלן.

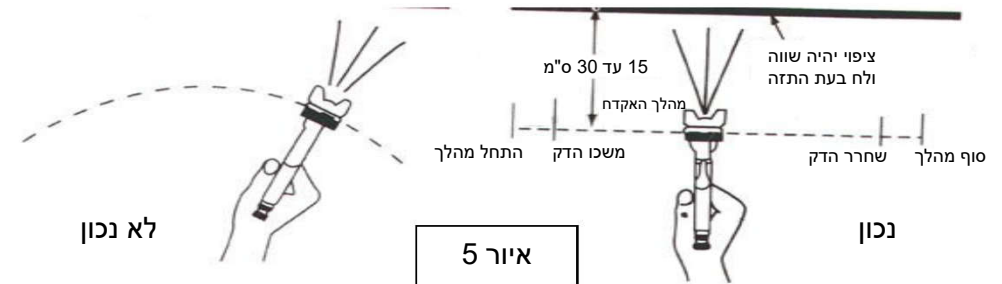

איור מפורד ורשימת חלקים של אקדח ריסוס הצבע T10001

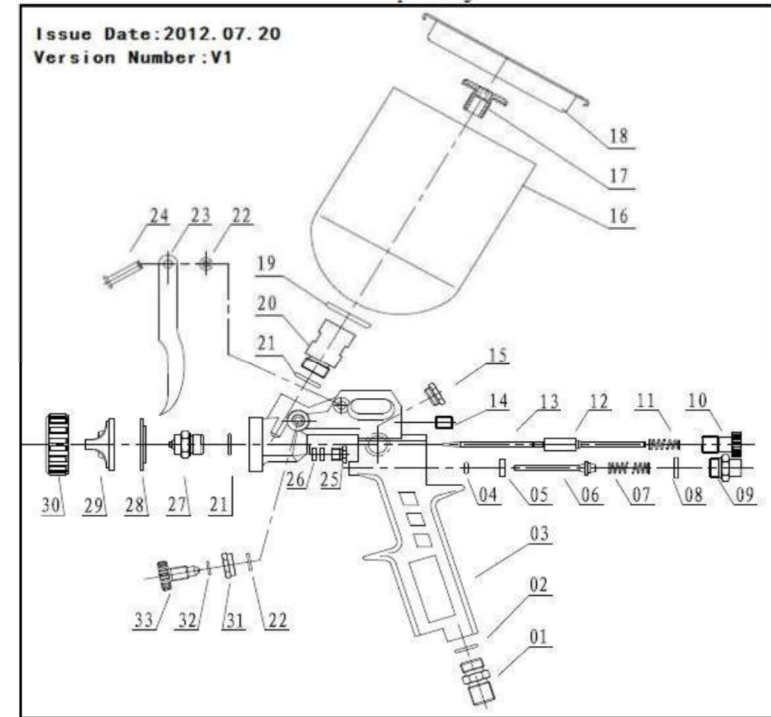

מספר	תיאור	כמות	מספר	תיאור	כמות
1	פקק כניסת אוויר	1	2	טבעת O (1.5*7)	1
3	גוף אקדח	1	4	טבעת O (2.3*3.3)	1
5	דסקית מלבנית	1	6	שסתום מתג	1
7	קפיץ מתג	1	8	טבעת O (1.2*10.7)	1
9	סורג מתג	1	10	כפתור כוונן נוזל	1
11	קפיץ מחט	1	12	סט מחט נוזל	1
13	מחט	1	14	בורג איטום	1
15	כפתור איטום	1	16	מיכל	1
17	מכסה שקע משושה	1	18	מכסה מיכל	1
19	אטם	1	20	חיבור נוזל	1
21	טבעת O 1.8*9	2	22	דסקית מפוצלת	2
23	הדק	1	24	פין הדק	1
25	בורג ניהול director	1	26	דסקית	2
27	טבעת O	1	28	פי צינור נוזל	1
29	סט מכסה אוויר	1	30	אום	1
31	מושב כוונן תבנית	1	32	טבעת O (1.8*4.5)	3
33	בורג כוונן תבנית	1			

כוונן אקדח הריסוס

הדפוס הרצוי, נפח פלט הנוזל והאטומיזציה העדינה ניתנים להשגה בקלות באמצעות וויסות כפתור כוונן הדפוס וכפתור כוונן הנוזל.

כוונן דפוס: סיבוב כפתור כוונן הדפוס לצד ימין עד להידוק יהפוך את דפוס הריסוס לעגול, או בסיבוב שמאלה, יהפוך את דפוס הריסוס לצורת אליפסה.

כוונן נפח פלט הנוזל: סיבוב כפתור כוונן הנוזל בכיוון השעון, יקטין את נפח פלט הנוזל וסיבוב כנגד כיוון השעון יגדיל את פלט הנוזל.

תחזוקה:

□ תחזוקה של אקדח הריסוס

1. מזגו את הצבע שנשאר לתוך מיכל אחר ולאחר מכן נקו את מעבר הצבע ואת מכסה האוויר. רססו כמות קטנה של חומר מדלל לניקוי המעבר. ניקיון לא שלם יגרום לדפוס שלילי חד ולחלקיקים. נקו לחלוטין ומיד צבע המכיל שני מרכיבים לאחר השימוש.
2. נקו חלקים אחרים בעזרת המברשת המצורפת ספוגה בחומר מדלל ובבגדים רכים.
3. נקו את מעברי הצבע לחלוטין לפני ההרכבה.
4. הוציאו את פי צינור הנוזל לאחר הסרת מחט הנוזל או תוך כדי משיכת מחט הנוזל, על מנת להגן על החלק של המושב.

זהירות:

לעולם אין לעשות שימוש בחוט ברזל או בחפץ קשה אחר על מנת לחפור בתוך פי הצינור או מחט ההתזה כיוון שהדבר יגרום לנזק שלהם.

לעולם אין לטבול את אקדח הריסוס עד הסוף בתוך חומר הדילול או בחומר הממס. בעת הרכבה חוזרת, תמיד נקו חלקים על מנת למנוע הידבקות של אבק.

אזהרה!!

מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים מעל גיל 8) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.

יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם מכונת הכביסה.


אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.

הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים - סכנת חנק.

איתור תקלות ופתרון בעיות של אקדח הריסוס

תופעה	בעיות	פתרון
מפרפר או יורק 	1. החומר שבתוך המיכל הוא לכלוך. 2. אריזת מחט יבשה או שחוקה. 3. פי צינור נזל משוחרר או שחוק.	1. הוסיפו חומר למיכל. 2. שמנו או החליפו את מארז המחט. 3. חזקו או החליפו את פי צינור הנזל.
הדפוס הוא קשת 	1. פי צינור נזל שחוק או משוחרר. 2. הצטברות חומר על מכסה האוויר.	1. חזקו או החליפו את פי צינור הנזל. 2. הוציאו חסימות מהחורים, אולם אין לעשות שימוש בחפצי מתכת לניקוי.
הדפוס אינו מפוזר באופן שווה 	1. הצטברות חומר על מכסה האוויר. 2. פי צינור נזל מלוכלך או שחוק.	1. נקו או החליפו את מכסה האוויר. 2. נקו או החליפו את פי צינור הנזל.
מרכז הדפוס צר מדי 	1. החומר דק מדי או שאין מספיק חומר. 2. לחצן אוויר אטומיזציה גדול מדי.	1. ווסתו את צמיגות החומר. 2. הפחיתו את לחץ האוויר.
רוחב הדפוס של מאוורר - חד אינו גדול מספיק 	1. החומר עבה מדי. 2. לחצן אוויר אטומיזציה נמוך מדי.	1. ווסתו את צמיגות החומר. 2. הגבירו את לחץ האוויר.

איור מפורד ורשימת חלקים של אקדח ריסוס הצבע T10101

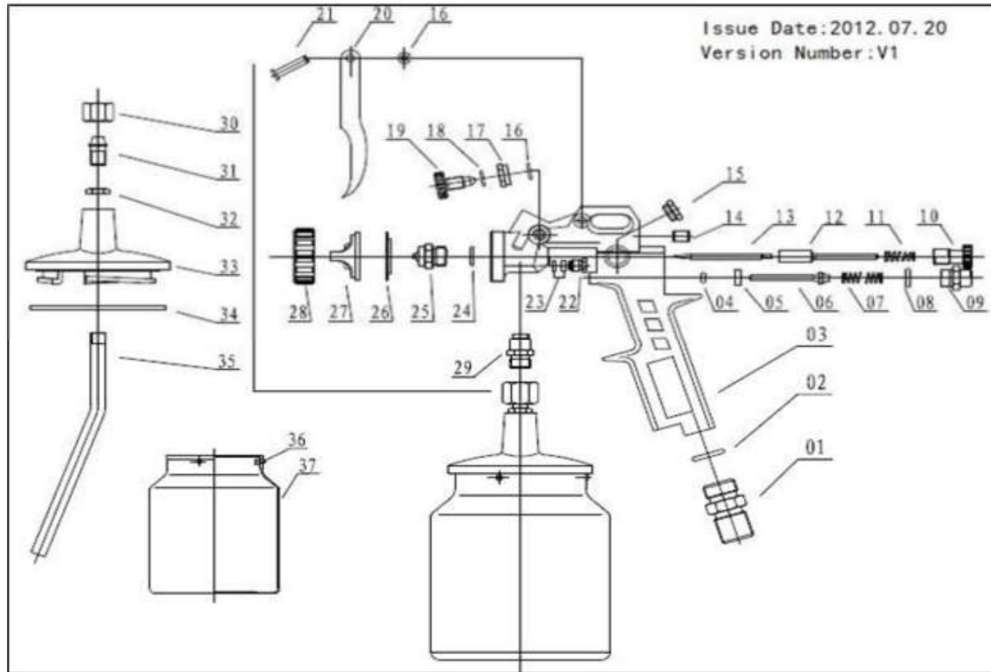

מספר	תיאור	כמות	מספר	תיאור	כמות
1	פקק כניסת אוויר	1	2	טבעת O (1.5*7)	1
3	גוף אקדח	1	4	טבעת O (2.3*3.3)	1
5	דסקית בצורת מעוין	1	6	שסתום מתג	1
7	קפיץ מתג	1	8	טבעת O (1.2 * 10.7)	1
9	בורג מתג	1	10	כפתור לכוונון נזל	1
11	קפיץ מחט	1	12	סט מחט נזל	1
13	מחט	1	14	בורג איטום	1
15	כפתור איטום	1	16	דסקית מפוצלת	2
17	מושב לכוונון תבנית	1	18	טבעת O (1.8 * 4.5)	1
19	בורג לכוונון תבנית	1	20	הדק	1
21	פין הדק	1	22	בורג מכוון	1
23	דסקית	2	24	טבעת O	1
25	צינור נזלי	1	26	דסקית	1
27	סט מכסה אוויר	1	28	אום	1
29	אום	1	30	אום חיבור	1
31	חיבור כניסת נזל	1	32	אום	1
33	מכסה מיכל	1	34	דסקית	1
35	קש	1	36	פין	3
37	מיכל	1			